

**CELOWNIK LASEROWY**  
*Unleash The Glow*



**CELOWNIK  
LASEROWY**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

SCP-LS200





## UWAGA

Jeśli chcesz zamontować celownik laserowy na broni palnej, upewnij się wcześniej, że broń jest rozładowana. Wyjmij magazynek i sprawdź komorę naboju.

Zawsze stosuj się do zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Nie świeć wiązką lasera w oczy; chroń urządzenie przed dziećmi.

Nie świeć wiązką lasera w stronę ludzi, samolotów, środków transportu publicznego i innych obiektów wzbudzających obawy związane z bezpieczeństwem.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan baterii i upewnić się, że nie ciekną ani nie uległy deformacji. Zutylizuj baterie w razie problemów.

Baterie są fabrycznie naładowane i nie można ich ponownie naładować. Próba ponownego ładowania baterii może prowadzić do wycieku, a w niektórych przypadkach, do wybuchu. Jeśli bateria zostanie odwrotnie zainstalowana, może dojść do nieumyślnego ładowania.

Baterie należy zainstalować zgodnie z oznaczeniami + i - w komorze baterii celownika.

Nie używaj baterii jednorazowych i akumulatorów jednocześnie. Baterie należy wymienić na typ i rozmiar odpowiedni dla celownika laserowego.

Wyłącz celownik, kiedy z niego nie korzystasz, aby oszczędzać baterię.

Po użyciu celownika należy wyjąć baterie. Pozostawienie baterii w celowniku na dłuższy czas grozi uszkodzeniem.

Należy wymienić cały zestaw baterii w tym samym czasie. Nie należy łączyć nowych baterii z używanymi.

Nie należy umyślnie doprowadzać do zwarcia baterii. Długotrwałe zwarcie powoduje utratę energii baterii i znaczny wzrost temperatury.


Nie należy przewozić celownika z zainstalowanymi bateriami w bagażniku samochodu.

Utrzymuj komorę baterii w czystości i trzymaj z dala od baterii wszelkie metalowe objekty. Baterie litowe mogą eksplodować lub powodować oparzenia na skutek demontażu, zwarcia, ładowania, wystawienia na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur. Nie należy umieszczać luźnych baterii w kieszeni, torebce czy innych zbiornikach, w których mogą znajdować się metalowe przedmioty. Nie łącz nowych baterii z używanymi ani odpowiednich baterii z innymi rodzajami. Nie przechowuj baterii z niebezpiecznymi lub łatwopalnymi materiałami. Przechowuj w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.



Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami; przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie kieruj wiązki laserowej w stronę ludzi, samolotów, środków transportu publicznego i innych obiektów wzbudzających obawy związane z bezpieczeństwem.

## Schemat budowy SCP-LS200

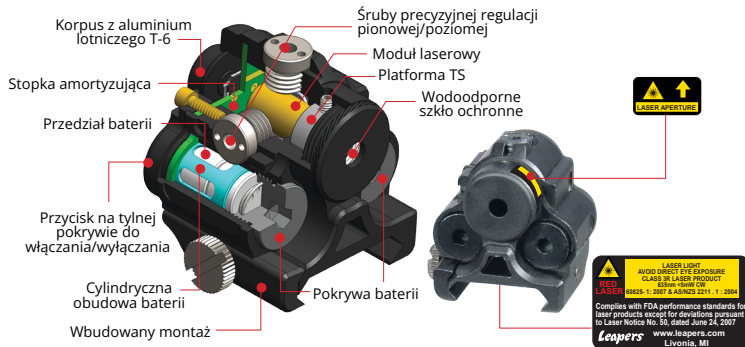

Zadaniem schematu jest dostarczenie informacji umożliwiających ogólne zrozumienie wewnętrznej budowy celownika. Nie rozkładaj urządzenia na części – prowadzi to do unieważnienia gwarancji

## Dane techniczne

Długość	29 mm	Moc wyjściowa	2,0 ~ 4,0 mW
Szerokość	31,8 mm	Długość fali	640 ~ 660 nm
Wysokość	32 mm	Średnica wiązki laserowej	1,5 ~ 2 mm na 16 jardów (24°C ~ 26°C)
Masa (z bateriami)	33 g	Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
Konstrukcja i regulacja	TS i 4 punkty	Bateria	LR48 x 4
Regulacja pionowa/pozioma	80 cm na 11 jardów	Czas pracy na baterii	60 min
Typ	KLASA 3R	Żywotność lasera	8000 h

## Części zamienne

Skontaktuj się z dystrybutorem w celu nabycia następujących części zamiennych:

Zestaw baterii guzikowych  
LR48 (4 szt.) do SCP-LS200

**BAT-NEFL4**



## Montaż

### Instalacja baterii

Włóż do komory 4 alkaliczne baterie guzikowe LR48, postępując w następujący sposób:

1. Odkręć dwie pokrywy komory baterii za pomocą dołączonego klucza imbusowego (Ryc. 1).
2. Wyjmij z komory dwie cylindryczne obudowy baterii. Od szerszej strony obudowy włóż do każdej z nich dwie baterie, stroną ujemną skierowaną na zewnątrz. Włóż obudowy z bateriami do celownika, stroną dodatnią skierowaną na zewnątrz (Ryc. 2).
3. Przykręć dwie pokrywy (Ryc. 3).

### Montaż

Wsuń podstawę montażową na szynę. Dokręć śrubę boczną podstawy za pomocą odpowiedniego płaskiego śrubokręta, aby ją zabezpieczyć (Ryc. 4).

**OSTRZEŻENIE:** Uważaj, aby nie dokręcić śruby zbyt mocno, może to prowadzić do uszkodzenia korpusu celownika.



## Obsługa lasera



Laser ma funkcję Enhanced Pulse Dot (pulsująca kropka), która umożliwia szybkie namierzanie celu nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Aby przełączać między dwoma dostępnymi trybami pracy lasera, należy wykonać następujące kroki:

1. Naciśnij i zwolnij przycisk na tylnej pokrywie, aby włączyć (lub wyłączyć) laser.
2. Laser zawsze uruchamia się w ostatnio używanym trybie.
3. Aby przełączać między trybami Solid Dot (lita kropka) i Enhanced Pulse Dot (pulsująca kropka), należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na tylnej pokrywie przez około 3-4 sekundy.



## Regulacja pozioma/pionowa

**Regulacja pionowa:**  
Przesunięcie wiązki lasera w górę/w dół

Przełącznik na tylnej pokrywie



**Regulacja pozioma:**  
Przesunięcie wiązki lasera w lewo/prawo



**Regulacja pozioma**

**Regulacja pionowa**

1. Po zamontowaniu celownika laserowego, śruba zorientowana w pionie, jest śrubą regulacji pionowej, a boczna śruba odpowiada za regulację ustawień poziomą.

2. Ustabilizuj broń, aby ograniczyć wszelkie niepotrzebne ruchy. Oddaj strzał próbną. Jeśli punkt trafienia pocisku znajduje się dokładnie w środku celu, celownik laserowy jest wyzerowany. W przeciwnym razie należy go wyregulować w oparciu o punkt trafienia (zgrać je ze sobą). Aby przesunąć wiązkę lasera w górę/w dół, obróć śrubę regulacji pionowej za pomocą klucza imbusowego. Aby przesunąć wiązkę lasera w lewo/prawo, obróć śrubę regulacji poziomej.

3. Kontynuuj strzały próbne i wprowadzaj korekty, aż do uzyskania zera.

ZMIANA PUNKTU TRAFIENIA		Ustawienie śrub regulacji (od tyłu lasera)			
Regulacja pozioma/pionowa	Przesunięcie punktu trafienia				
Pionowa					

## Konserwacja

1. Metalową powierzchnię celownika należy konserwować, za pomocą miękkiej szczotki (aby uniknąć zarysowania), usuwając wszelkie zabrudzenia lub pył.
2. Nieużywany celownik laserowy należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od kwasów, zasad i substancji żrących.
3. Wyjmij baterie, aby zachować je w dobrym stanie i zapobiec wyciekom.
4. Korzystając z lasera warto mieć przy sobie zapas nowych baterii.
5. Nie przechowuj celownika w wysokich temperaturach. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i wyciek baterii.
6. Nie należy smarować elementów celownika.
7. Nie rozkładaj celownika na części, poza wymianą przełącznika ciśnieniowego. Nie należy odkręcać ani wyjmować śrub lub części celownika. Wszelkie tego typu ingerencje prowadzą do unieważnienia gwarancji.

## Dożywotnia gwarancja The Best Never Rest

Leapers, Inc. gwarantuje, że wszystkie produkty UTG i UTG PRO są zgodne z opublikowanymi specyfikacjami i są pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych. Wadliwe produkty podlegają naprawie lub wymianie przez cały okres eksploatacji. Zespół obsługi klienta Leapers dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie obsługę klienta. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia, zaniedbania, klęsk żywiołowych/wypadków lub nieautoryzowanych napraw i modyfikacji.

## Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Firma Leapers, jej dostawcy i dystrybutorzy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za żadne z poniższych sytuacji, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia: 1) roszczenia osób trzecich z tytułu szkód; 2) szkody szczególne, przypadkowe lub pośrednie lub za jakiegokolwiek następce szkody finansowe; lub 3) utraty zysków, przychodów, wartości firmy lub przewidywanych oszczędności.