




Kolimator DeltaPoint Micro™ Instrukcja obsługi i montażu

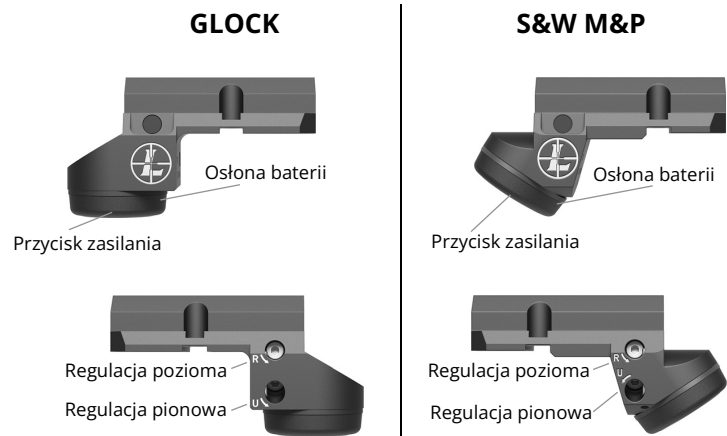

Instrukcje obsługi

Aby uzyskać optymalną wydajność i zapobiec uszkodzeniu tego precyzyjnego przyrządu, postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Cechy

- Odporna na zdrapania soczewka z podwójną powłoką DiamondCoat™ dla wysokiej jasności i rozdzielczości
- Technologia wykrywania ruchu (MST™)
- Niezwykle wytrzymały i lekki korpus z aluminium
- Kompaktowe wymiary
- Nieograniczona odległość od oka
- Przeznaczony do broni krótkiej
- Klasa szczelności: IPX7

Dane techniczne

- Powiększenie: 1,0x
- Wymiary wizjera: 9,0 mm
- 18 MOA na obrót regulacji pionowej (1 cal na 5 jardów)
- 36 MOA na obrót regulacji poziomej (2 cale na 5 jardów)
- Zakres regulacji pionowej: 100 MOA
- Zakres regulacji poziomej: 180 MOA
- Znak celowniczy: kropka 3,0 MOA
- Temperatura pracy: od -29°C do +49°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do +71°C
- Zasilanie: Jedna bateria litowa CR1632 3V
- Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 57,1 x 22,8 x 31,7 mm
- Masa (z baterią): 31,2 g

Zawartość opakowania

- Kolimator DeltaPoint Micro, kropka 3,0 MOA
- Bateria litowa CR1632 3V
- Śruby M4x.7x5,7 mm Torx® do montażu na gnieździe
- Klucz Torx® T-15
- Klucz imbusowy 1/16
- Instrukcja obsługi

Montaż baterii

Urządzenie jest zasilane jedną baterią litową CR1632 3V. Otwórz pokrywkę przedziału baterii, odkręcając moduł od dolnej części kolimatora (Schemat 1). Włóż baterię tak, aby strona dodatnia (+) była skierowana do góry i ponownie przyłącz moduł do kolimatora (Schemat 1). Dokręć ręcznie moduł. Zachowaj powierzchnię styków w czystości i chroń przed korozją, w razie potrzeby czyszcząc alkoholem.

Podświetlenie

Kolimator DeltaPoint Micro jest wyposażony w osiem ustawień natężenia podświetlenia, gdzie poziom 1 jest najślabszy, a poziom 8 najjaśniejszy. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Przełączaj między poziomami

podświetlenia wciskając i zwalniając przycisk zasilania. Po osiągnięciu najwyższego lub najniższego ustawienia, dioda LED zamiga pięciokrotnie. Aby zmienić kierunek regulacji, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, po czym kontynuuj regulację natężenia podświetlenia.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy lub do momentu zgaśnięcia diody LED. Po ponownym uruchomieniu, urządzenie przywoła ostatnio używane ustawienie.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Podświetlenie DeltaPoint Micro ulegnie stopniowemu przyciemnieniu wraz ze zużyciem baterii. Generalnie, baterię należy wymienić, kiedy poziom podświetlenia wydaje się być ciemniejszy o jeden stopień. Na przykład, kiedy poziom 8 wydaje się być tak samo jasny, jak poziom 7 przy nowej baterii, baterię należy wymienić. Kolimator ma także diodę sygnalizującą niski poziom naładowania baterii. Aby sprawdzić, czy bateria wymaga wymiany, ręcznie wyłącz i włącz kolimator. Jeżeli poziom baterii jest niski, dioda LED zamiga 10-krotnie przy włączaniu. Użytkownik będzie mógł korzystać z kolimatora w tym trybie przez kilka dni przed wymianą baterii.

Tryb oszczędzania energii (MST)

Kolimator przechodzi w tryb uśpienia po kilku minutach kompletnego bezruchu, niemal całkowicie eliminując zużycie baterii. Każdy ruch kolimatora prowadzi do aktywacji ostatniego ustawienia diody LED. Dioda LED zamiga 10-krotnie przed wyłączeniem zasilania. Czujnik ruchu NIE aktywuje ponownie urządzenia, jeżeli zostało wyłączone ręcznie.

Pamiętaj, że czujnik ruchu nie wyłączy kolimatora, kiedy natężenie podświetlenia jest ustawione na poziom 1, 2, 3 lub 4. Pozwala to zachować maksymalną, dostępną moc baterii i najdłuższy możliwy czas pracy.


UWAGI I OSTRZEŻENIA:

Upewnij się, że magazynek został wyjęty lub opróżniony, zamek jest otwarty i że w komorze nie ma naboju. Dopiero po dwukrotnym sprawdzeniu broni i potwierdzeniu, że jest zabezpieczona i rozładowana możesz przystąpić do montażu kolimatora DeltaPoint Micro.

Montaż

Uwaga: Leupold zaleca skorzystanie z usług kwalifikowanego rusznikarza w celu montażu/demontażu szczerbinki na pistolecie. Po zdjęciu, szczerbinka zostaje zastąpiona odpowiednim gniazdem.

Po nałożeniu gniazda na szynę, zamontuj na nim kolimator. Dwa otwory w dolnej części kolimatora łączą się z gniazdem za pomocą dwóch dołączonych śrub Torx M4x.7x5,7 mm (Schemat 2). Dokręć śruby z momentem obrotowym 25 in-lbs. Solidne zabezpieczenie śrub sprawia, że kolimator trzyma zero i jest stabilnie zamocowany.

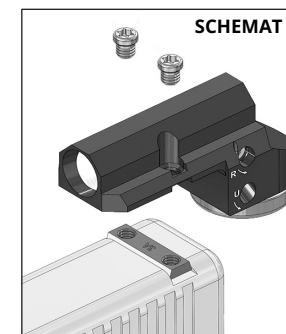

Obsługa

Regulacja pionowa i pozioma

Po lewej stronie urządzenia znajdują się śruby służące do regulacji pionowej i poziomej. Śruby możesz obrócić za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Mechanizmy regulacji pionowej i poziomej posiadają ograniczniki po obu końcach.

Zerowanie punktu trafienia

Śruba regulacji pionowej przesuwaa punkt trafienia o 18 MOA na obrót. Śruba regulacji poziomej przesuwaa punkt trafienia o 36 MOA na obrót. Odpowiada to 1 i 2 calom na 5 jardach.

Ustawianie przez przewód lufy

Aby ułatwić proces ustawiania przez przewód lufy, Leupold zaleca zbliżenie oka do kolimatora podczas dokonywania regulacji pionowej/poziomej. W procesie należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności i upewnić się, że wskaźnik laserowy został wyjęty z lufy przed załadowaniem magazynka lub amunicji do komory naboju.

Zbliź kolimator do oka. Korzystając z klucza imbusowego, ustaw kolimator tak, aby był wyrównany z mechaniczną muszką. Ustaw pistolet w standardowej pozycji strzeleckiej i sprawdź ustawienie kolimatora względem mechanicznej muszki, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównany. Zweryfikuj ustawienie oddając strzał, potwierdzając ostateczne ustawienie plamki kolimatora.



UWAGA: Ustawianie przez przewód lufy


Sprawdź, czy magazynek został zdjęty lub opróżniony oraz czy w komorze nie ma naboju. Dopiero po dwukrotnym sprawdzeniu broni i potwierdzeniu, że jest zabezpieczona i rozładowana, możesz przystąpić do ustawiania przez przewód lufy. Pamiętaj, aby wyjąć znacznik laserowy z lufy przed podpięciem magazynka

Dożywotnia gwarancja Leupold

Każdy może zaoferować Ci dożywotnią gwarancję, ale gwarancja wydajności wymaga poważnego poświęcenia i kunsztu. Od fabryki Leupold w Beaverton Oregon, przez dzicz, pola bitwy i wszędzie pomiędzy, nie zawiedzimy Cię. Jeśli Twój przyrząd optyczny Leupold nie działa, naprawimy go lub wymienimy za darmo, niezależnie od tego, czy jesteś pierwotnym nabywcą, czy nie.

Leupold Pro

Od odzieży wierzchniej po akcesoria strzeleckie, sprzęt Leupold Pro jest testowany w terenie i tworzony z myślą o wydajności.

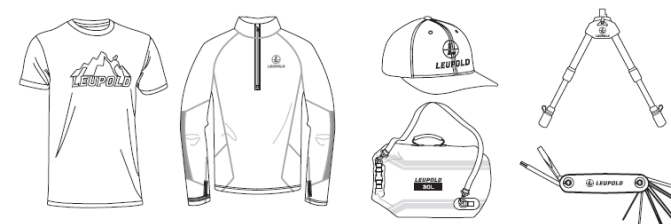

Leupold & Stevens, Inc.