


Kolimator kompaktowy HS503CU Instrukcja obsługi


System Multi Reticle

KOLOR		Piasek pustyenny
		Czarny mat



Model

Schemat 1

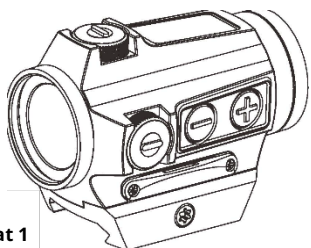

HS503CU: Nowy kompaktowy kolimator z punktem celowniczym w postaci plamki lub okręgu z wpisaną plamką. Dzięki zastosowaniu nowej technologii LED, żywotność jednej baterii CR2032 może wynosić do 10 000 godzin.

Kolimator można zamontować na broni palnej (strzelby, pistolety, karabiny) a także na wiatrówkach i kuszach.

Cechy


1. Zaawansowana technologia LED: Do 50 000 godzin
2. Znak celowniczy (2 opcje): klasyczna plamka 2 MOA lub okrąg 65 MOA z wpisaną plamką 2MOA
3. Shake Awake™ - czujnik ruchu, uruchamiający urządzenie z ostatnim zapisanym ustawieniem
4. Zaawansowana technologia Super Solar: Zawsze dostępne zasilanie Dioda LED może być zasilana ogniwem słonecznym
5. Brak błędu paralaksy, nieograniczona odległość od oka
6. 12 ustawień jasności: 10 do światła dziennego i 2 do nocy
7. Obudowa i montaż z Aluminium 6061 poddane obróbce CNC
8. Dołączony montaż Absolute Co-witness 1,63" oraz montaż niski
9. Klasa szczelności: IP67

Bateria

1. Wykorzystuje system podwójnego zasilania (ogniwo słoneczne i wewnętrzna bateria). Napięcie robocze dla tego urządzenia wynosi 3V, przy użyciu dołączonej baterii litowej CR2032 wysokiej jakości.

2. Bateria wysokiej jakości jest w stanie zasilac urządzenie do 10 000 godzin.

Uwaga: Bateria nie nadaje się do ponownego ładowania.

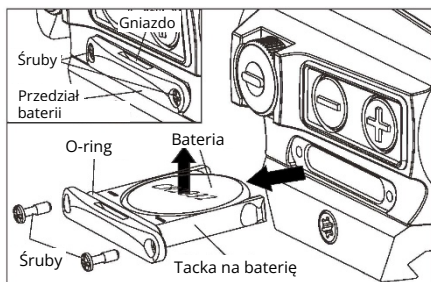

Schemat 2-1

HS503CU

Dziękujemy za zakup kolimatora PARALOW HS503C-U. Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

Ważne Informacje


1. Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i zabezpieczona przed rozpoczęciem montażu urządzenia, ustawianiem celowników lub instalacją baterii.
2. Zachowaj opakowanie, na wypadek konieczności złożenia roszczenia gwarancyjnego.

3. Wymiana baterii

1) Wyjmij baterię (Schemat 2-1)

- a) Poluzuj śruby 1, 2.
- b) Włóż monetę, dołączone narzędzie lub przedmiot o podobnym kształcie do gniazda tacki baterii, wyciągnij tackę baterii i wyjmij wyczerpaną baterię, unosząc do góry.

Schemat 2-2

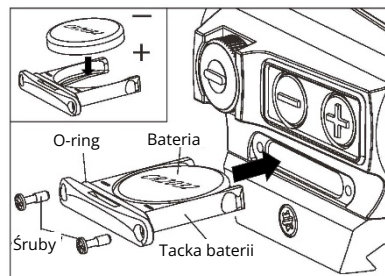


2) Instalacja baterii (Schemat 2-2)

- a) Połóż baterię na tacke, stroną dodatnią skierowaną w dół.
- b) Włóż tackę do przedziału baterii i dociśnij.
- c) Dokręć śruby 1, 2.

Uwaga: Utrata lub uszkodzenie uszczelki może prowadzić do przedostawania się wody do przedziału baterii, co może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych i urządzenia.

Soczewka obiektywu

Z przodu każdego celownika kolimatorowego znajduje się przesunięta względem osi soczewka obiektywu, która zdaje się być pochylona. Położenie pod kątem umożliwia odbicie przez tylną soczewkę światła emitowanego przez emiter LED zlokalizowany wewnątrz urządzenia. Odbite światło staje się "plamką" lub punktem celowniczym, który użytkownik widzi po uruchomieniu kolimatora.

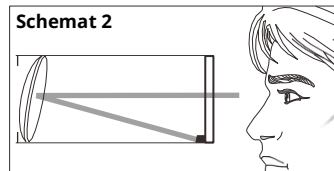

System Multi Reticle


Domyślnym znakiem celowniczym kolimatora jest okrąg 65 MOA z wpisaną plamką 2 i czterema punktami pozycjonującymi. Przekrój okręgu odpowiada około 170 cm na 100 m.



W trybie manualnym, znak celowniczy może być włączony lub wyłączony, wedle potrzeby, przez wciśnięcie przycisku "-" przez 3 sekundy. Jeżeli okrąg 65 MOA jest nieaktywny, po przejściu kolimatora w tryb automatyczny zostanie on automatycznie włączony na wysokim poziomie jasności.

Montaż

1. Montaż można dostosować do broni z szynami Picatinny. Jeżeli broń nie posiada szyny Picatinny, lub posiada inny rodzaj szyny, uwzględnij to w uwagach podczas zamówienia.
2. Włóż klucz imbusowy do gniazda śruby mocującej i obróć, aby poluzować. Nasuń kolimator na szynę broni w odpowiednim miejscu i dokręć śrubę (Schemat 3).

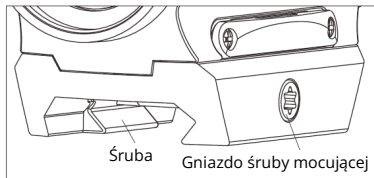


Schemat 3

Obsługa

Dostępne są dwa tryby pracy: tryb automatyczny i tryb manualny.

1. Włączanie (Schemat 4): Naciśnij i zwolnij dowolny przycisk jasności ("+" lub "-"), aby włączyć kolimator.
2. Wyłączanie: Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby wyłączyć urządzenie i czujnik ruchu.
3. Tryb pracy: Dostępne są dwa tryby pracy: automatyczny i manualny.

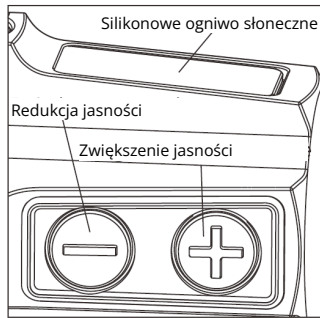

Schemat 4

1) Tryb automatyczny (domyślny) – podwójne zasilanie, z ogniwem słonecznym i wewnętrzną baterią; w zależności od natężenia oświetlenia otoczenia, celownik automatycznie przełącza między zasilaniem baterią a ogniwem słonecznym, umożliwiając pracę we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Tryb automatyczny

- a) W trybie automatycznym, jasność znaku celowniczego jest automatycznie dostosowywane do oświetlenia otoczenia.
- b) Bateria wyrówna moc, jeżeli ogniwo słoneczne nie będzie w stanie samodzielnie zasilać krzyża.
- c) Jeśli oświetlenie jest wystarczająco słabe, kolimator automatycznie przełączy się na zasilanie baterią. Podczas pracy na baterii, jasność znaku celowniczego można dostosować za pomocą przycisków "+" i "-".

Tryb manualny

- a) Naciśnij przycisk "+" przez 3 sekundy, aby aktywować tryb manualny.
- b) Regulacja jasności: Tryb manualny posiada 12 ustawień jasności znaku celowniczego. Zwiększ lub zmniejsz jasność za pomocą przycisków "+" i "-".
- c) Powrót do trybu automatycznego: Pojedyncze naciśnięcie przycisku "+" przez 3 sekundy przełączy kolimator w tryb automatyczny.
- d) Przytrzymanie przycisku "-" spowoduje przełączenie pomiędzy dwiema opcjami punktu celowniczego.


Wyłącznik czasowy

- a) Należy pamiętać, że kolimator przechodzi w tryb uśpienia po 10 minutach bez ruchu.
- b) Po wykryciu najdrobniejszego ruchu, celownik wybudzi się i włączy z ostatnio zapisanym ustawieniem.
- c) Domyślne ustawienie wyłącznika czasowego wynosi 10 minut, ale może zostać zmienione:
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 10 sekund, aby przejść do regulacji. Dostępne są 4 ustawienia: 10 minut, 1 godzina, 12 godzin lub tryb uśpienia wyłączony.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" lub "-", aby ustawić czas. Diody LED zaczną migać (1=10 min, 2=1h, 3=12h lub 4=wyłącz tryb uśpienia).
 - Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby zapisać ustawienie i wyłączyć kolimator.

UWAGA

1. Funkcja pamięci: Kolimator zapamięta ostatnie zapisane ustawienie jasności po włączeniu i wyłączeniu.
2. Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: Punkt celowniczy zamiga krótko, kiedy napięcie baterii spadnie poniżej 2,2V.

Ustawienie zera

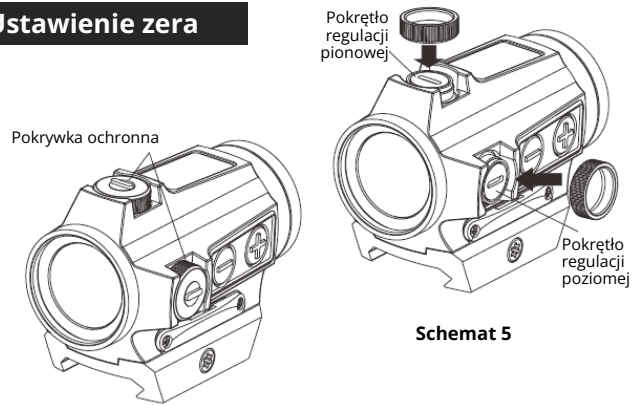

Schemat 5

1. Na górze kolimatora znajduje się wieżyczka regulacji pionowej. Wieżyczka regulacji poziomej znajduje się po prawej stronie urządzenia (Schemat 5). Kolimator został fabrycznie ustawiony do przybliżonego zera.
2. Śrubokręt wbudowany w ochronną pokrywkę może być wykorzystany do zerowania (Schemat 5). Zobacz etykietę wewnątrz pokrywki.
3. Otwórz ochronną pokrywkę, ustaw śrubokręt na rowku śruby, następnie obróć śrubę w prawo lub lewo. Każde kliknięcie regulacji odpowiada 0,5 MOA.
4. Obróć wieżyczkę regulacji pionowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia do góry. Obróć wieżyczkę regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo. Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara przesuwa punkt trafienia w przeciwnym kierunku.

Uwaga: Nie obracaj wieżyczek nadmiernie. Jeśli wieżyczki nie da się dalej obrócić, osiągnięto limit regulacji. Dalsza regulacja może uszkodzić urządzenie. Jeśli wymagany zakres regulacji przekracza limit, rozważ dodanie dodatkowej przekładki między urządzeniem a szyną montażową, aby zwiększyć zakres regulacji.

Pielęgnacja i konserwacja

Kolimator jest precyzyjnym narzędziem, które zasługuje na traktowanie z ostrożnością. Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie długiej żywotności urządzenia. Elementy systemu optycznego, w tym soczewka obiektywu i okularu, są wykonane z wielowarstwowego szkła optycznego. Podczas czyszczenia soczewek, zdmuchnij z ich powierzchni pył, zmocz soczewkę czystą wodą lub specyfikiem do czyszczenia soczewek, zetrzyj odciski palców lub inne tłuste plamy za pomocą chusteczki do soczewek lub miękkiej ściereczki z bawełny/mikrofibry. Powierzchnia obudowy nie wymaga specjalnej konserwacji. Staraj się nie dotykać szklanej powierzchni suchą ściereczką/chusteczką. Nie korzystaj z rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub aceton. Nie demontuj urządzenia. Części wewnętrzne są specjalnie czyszczone, uszczelnione oraz pokryte powłoką zapobiegającą parowaniu. Każda próba demontażu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Jeżeli konieczna jest naprawa, skontaktuj się z biurem obsługi klienta, odwiedź stronę marki lub wyślij wiadomość e-mail.

Ograniczona gwarancja

Producent zapewnia ograniczoną żywotną gwarancję na części i wykonanie, przysługującą pierwotnemu nabywcy od daty zakupu. Według własnego uznania, marka naprawi lub wymieni produkty, które okażą się wadliwe podczas normalnego użytkowania, bez opłat, poza kosztami dostawy, które zostaną poniesione przez nabywcę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wtórne lub wyjątkowe szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób powiązane z użytkowaniem lub wydajnością produktu. Gwarancja staje się nieważna na skutek niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, zaniedbania lub demontażu przed zwrotem.

HS503CU
Kolimator kompaktowy

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.