

HOLOSUN


HS407K X2

Kolimator Instrukcja obsługi



Model


●
Czerwona
kropka 6 MOA

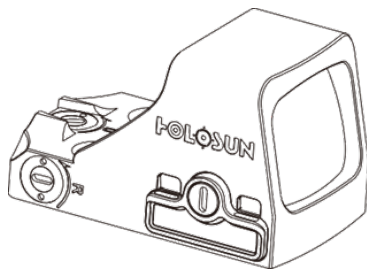

Ryc. 1 Kolimator HS407K X2

Soczewka obiektywu

Pochylona soczewka obiektywu jest częścią konstrukcji celowników kolimatorowych. Aby uzyskać prawidłowe odbicie punktu celowniczego lub plamki, soczewka obiektywu musi być ustawiona prostopadle do źródła światła LED. Ponieważ dioda LED jest zamocowana po boku wnętrza tubusu, soczewka obiektywu jest pochylona w tym kierunku.

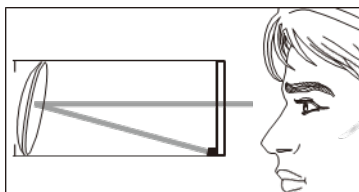

Ryc. 2

Cechy

- 1) Ultra kompaktowe wymiary.
- 2) Kropka 6 MOA.
- 3) System Shake Awake™ zapamiętujący ostatnie ustawienie.
- 4) Brak błędu paralaksy, nieograniczona odległość od oka.
- 5) Obudowa z aluminium 7075 poddanego obróbce CNC.
- 6) 10 dziennych i 2 noktowizyjne ustawienia jasności.
- 7) Wymiary wizjera: 0,58 x 0,77 cala.
- 8) Certyfikat IP67.

Bateria

1. Do zestawu dołączona jest jedna bateria litowa CR1632 wysokiej jakości.
Uwaga: Nie korzystaj z akumulatorów.
2. Bateria wysokiej jakości jest w stanie zasilać urządzenie do 10 000 godzin do 50 000 godzin (plamka) na 6 poziomie jasności.


Dziękujemy za zakup kolimatora HOLOSUN HS407K X2 o otwartej konstrukcji. Kolimator jest przystosowany do montażu na pistolecie lub karabinie. Zoptymalizowana konstrukcja i kompaktowe wymiary sprawiają, że jest to celownik idealny do broni krótkiej. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Ważne informacje

1. Przed montażem lub wymianą baterii, upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona, wyjmując magazynek oraz amunicję i potwierdzając, że komora nabojoya jest pusta.
2. Zachowaj opakowanie, na wypadek konieczności złożenia roszczenia gwarancyjnego

3. Wymiana baterii (Ryc. 4):

- a. Wymywanie baterii:
 - i. Wyjmij śrubę tacki na baterię.
 - ii. Użyj dołączonego narzędzia jako dźwigni, aby wyjąć tackę i baterię.
- b. Instalacja baterii:
 - i. Umieść baterię na tacce, stroną DODATNIA skierowaną w DÓŁ.
 - ii. Włóż tackę do przedziału baterii i dociśnij.
 - iii. Dokręć śrubę tacki na baterię.

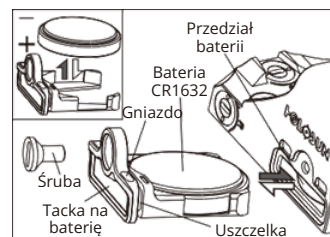

Ryc. 4


Ostrzeżenie:

Zgubienie lub uszkodzenie uszczelki może prowadzić do przedostawania się wody do przedziału baterii, co może uszkodzić urządzenie.

Montaż na prowadnicy

UWAGA: HS407K jest kompatybilny z pewnymi standardowymi, interfejsami montażowymi dostępnymi na rynku. W celu uzyskania rysunku obudowy, skontaktuj się z HoloSun.

1. Umieść HS407K na frezie zamka lub płytce montażowej (w zależności od konfiguracji broni).
2. Skorzystaj ze śrub dołączonych do zestawu, śrub dołączonych do zamka lub śrub otrzymanych od rusznikarza, dokręć z momentem obrotowym 15 in-lbs z użyciem nietrwałego (średni/niebieski) środka blokującego gwinty (Ryc. 5).
3. Przed użyciem potwierdź zachowanie odpowiednich odstępów i prawidłowe działanie broni.

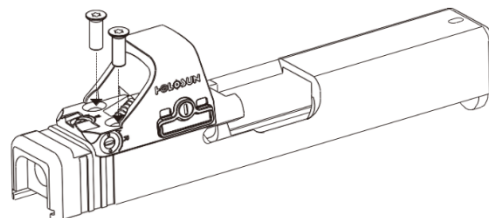

Ryc. 5

Obsługa kolimatora

- 1. Włączanie:** Wciśnij dowolny przycisk jasności ("+" lub "-"), aby włączyć kolimator (Ryc. 6).
- 2. Wyłączenie:** Wciśnij przyciski "+" i "-" jednocześnie, aby wyłączyć urządzenie i czujnik ruchu (zostanie wyłączona funkcja Shake Awake).
- 3. Tryb pracy:** Dostępne są dwa tryby, w następującej kolejności: Tryb manualny → Tryb blokady.

1) Tryb manualny:

Regulacja jasności: Punkt celowniczy w trybie manualnym posiada 12 ustawień jasności. Ustawienia 1 i 2 są kompatybilne z noktowizją, ustawienie 12 jest najjaśniejsze. Wciśnij przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność.

2) Tryb blokady:


Aktywacja trybu: Przytrzymaj przycisk "+" przez 3 sekundy (dopóki nie zamiga LED), aby aktywować tryb blokady. W trybie blokady przyciski są zablokowane, co zapobiega zmianie ustawień. Aby wyjść z trybu blokady, wciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 3 sekundy, dioda LED zamiga, sygnalizując wyłączenie trybu.

4. Ustawienie wyłącznika czasowego:

- 1) Pamiętaj, że kolimator automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezruchu.
- 2) Po wykryciu ruchu kolimator natychmiastowo wybudzi i włączy się z ostatnio zapisanymi ustawieniami.
- 3) Domyślne ustawienie wyłącznika czasowego to 10 min, ale do wyboru są cztery ustawienia.
 - i. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 10 sekund, aby przejść do regulacji czasu uśpienia. Dostępne są 4 opcje: 10 min, 1h, 12h lub wyłączony.
 - ii. Naciśnij i zwolnij przycisk "+" lub "-", aby wybrać ustawienie wyłącznika czasowego. Źródło światła LED zacznie migać, aby wskazać, które ustawienie zostało wybrane: 1=10 min, 2=1h, 3=12h lub 4=tryb uśpienia wyłączony.
 - iii. Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby zapisać ustawienie wyłącznika czasowego i wyłączyć kolimator.

Uwaga:


- 1) Funkcja pamięci: Celownik zapamięta ostatnie zapisane ustawienie jasności po włączeniu i wyłączeniu.
- 2) Niski poziom baterii: Punkt celowniczy zamiga, kiedy napięcie baterii spadnie poniżej 2,2V.

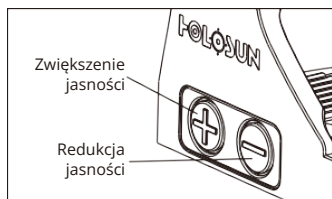

Ryc. 6

Ustawianie zera

- 1) Kolimator został fabrycznie wyzerowany na około 25 jardów i powinien wymagać minimalnych poprawek do osiągnięcia zera.
- 2) Śruba regulacji pionowej jest zlokalizowana w tylnej części obudowy, a śruba regulacji poziomej po prawej stronie obudowy.
- 3) Regulacji można dokonać wkładając i obracając płasko zakończoną końcówkę dołączonego narzędzia do gniazda wieżyczki (Ryc. 7).
- 4) Każde kliknięcie regulacji ma wartość około 1 MOA lub 1 cala na 100 jardów (1/2 cala na 50 jardów; 1/4 cala na 25 jardów). Podczas zerowania na 25 jardach, jeżeli punkt trafienia pada 2 cale za nisko i 1 cal na prawo, konieczna będzie regulacja pionowa o 8 kliknięć w GÓRĘ (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i 4 kliknięcia w LEWO (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
- 5) Maksymalnym zakresem regulacji wynosi ± 30 MOA od środka.

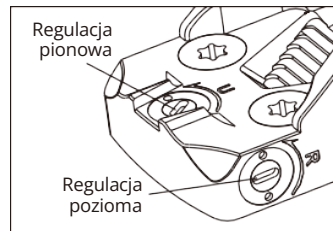


Ryc. 7

Uwaga: Kiedy poczujesz, że pokrętła nie da się dalej obrócić, może to oznaczać, że osiągnięto limit mechaniczny wieżyczki regulacji. Nie obracaj pokręteł, jeżeli czujesz opór, możesz je w ten sposób uszkodzić.

Dołączone narzędzie:

1. Płaska końcówka służy do regulacji pionowej i poziomej
2. Klucz T10 Torx do śrub



Ryc. 8

Konserwacja i pielęgnacja

Kolimator to precyzyjny przyrząd, który zasługuje na należyłą ostrożność. Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie długiej żywotności produktu. Soczewki są wykonane z wielowarstwowego szkła optycznego. Podczas czyszczenia soczewek zdmuchnij z ich powierzchni pył, zwilż soczewkę środkiem do czyszczenia soczewek lub czystą wodą, a następnie zetrzyj smugi chusteczką do soczewek lub miękką ściereczką z bawełny czy mikrofibry. Unikaj dotykania szklanej powierzchni suchą szmatką lub chusteczką. Nie korzystaj z rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub aceton. Powierzchnia obudowy nie wymaga szczególnej konserwacji. Nie próbuj demontować urządzenia, jako że elementy wewnętrzne zostały specjalnie oczyszczone, uszczelnione oraz zabezpieczone przed parowaniem. Każda próba demontażu spowoduje unieważnienie gwarancji.

Ograniczona gwarancja

Marka zapewnia ograniczoną dożywną gwarancję na części i wykonanie, przysługującą pierwotnemu nabywcy od daty zakupu. Według własnego uznania, marka naprawi lub wymieni produkty, które okażą się wadliwe podczas normalnego użytkowania, bez opłat (poza kosztami dostawy, które zostaną poniesione przez nabywcę). Marka nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wtórne lub wyjątkowe szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób powiązane z użytkowaniem lub wydajnością produktu. Gwarancja staje się nieważna na skutek niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, zaniedbania lub demontażu przed zwrotem.

HS407K X2
Kolimator

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.